



CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CÂN ĐIỆN TỬ YHT3

Sau khi Kết nối với Loadcell, khi bật màn hình nên bộ chỉ thị sẽ đếm từ 0-9 bấm và khi màn hình hiện 0.0 thì để vào chế độ lấy lại chuẩn cho cân ta nhấn giữ đồng thời phím [CE] và [FUNC], đầu cân sẽ tự động nhập vào Calibration và các chế độ như sau:

-Bước 1: khi màn hình hiển thị (d x) Nhấn phím (TARE) Chọn bước nhảy tùy chọn (với $x=1/2/5/10/20/50$), đã được cài đặt trong chương trình. Bấm phím [HOLD] để xác nhận

VD : Cân 60Kg bước nhảy 10g thì chọn $d=1$, cân 150Kg bước nhảy 20g thì chọn $d=2$

-Bước 2: Màn hình hiển thị [DP 2] đây là bước chọn số chữ số hiển thị đằng sau dấu phẩy mức thấp tối đa từ 0 – 3. Bấm phím [HOLD] để xác nhận

VD : Cân 60Kg bước nhảy 10g thì chọn $d=1$ và $DP =2$ để màn hình hiện 0.01Kg tức 10g

-Bước 3: Khi màn hình xuất hiện {F 6000} tức là mức tải MAX 60kg nếu thay đổi mức tải cao nhấn (TARE), để thay đổi giá trị. Nhấn [ZERO] để chọn số 0 đằng sau mức tải. . Bấm phím [HOLD] để xác nhận

VD : Để đặt mức 60kg thì nhấn (TARE) 6 lần đến 6 và nhấn [ZERO] 3 lần để màn hình hiện 6000 tức là 60.00Kg vì ở trên ta đã đặt có 2 số sau dấu phẩy

-BƯỚC 4: Cài đặt điểm 0 : màn hình hiện [nOLOAD] đảm bảo không có tải trên mặt cân, khi các tín hiệu ổn định Nhấn phím [HOLD] để lấy điểm không tải

-BƯỚC 5: Nhấn phím [HOLD] khi màn hình hiển thị [LOAD] khi đó ta đặt tải chuẩn nên mặt bàn cân và bấm [HOLD] khi các tín hiệu đã ổn định. Màn hình hiện một số cân không chính xác so với tải đặt trên bàn cân thì khai báo cho đầu cân đúng khối lượng đặt trên cân. Nhấn phím [TARE] để thay đổi chữ số đầu. Nhấn [ZERO] để lựa chọn các chữ số không đằng sau
VD:(Trong trường hợp này giả sử ta có 40kg quả cân chuẩn thì khi màn hình hiển thị [LOAD] ta đặt 40kg nên rồi nhấn [HOLD] để cho số ổn định ta nhập 4000 trên đầu cân bằng phím (TARE) và [ZERO] bấm [HOLD] để xác nhận.

Để được tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ Mr Hoàng 0987059224